

Antivibrantes • forma de cono truncado

25150.0821



Descripción del Producto

Para utilización como tope de goma, soporte, pie, etc.
La dureza es $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Otras durezas ($40 \pm 5^\circ$ Shore A y $70 \pm 5^\circ$ Shore A) bajo pedido.

Material

Pletina

- Acero, cincado por galvanización, pasivado

Cuerpo

- NBR

Tornillo


- Acero, cincado por galvanización, pasivado

Más información

Otros productos

- Pies de Apoyo, amortiguación del golpe
- Antivibrantes de Silicona, forma de cono truncado

Dibujo

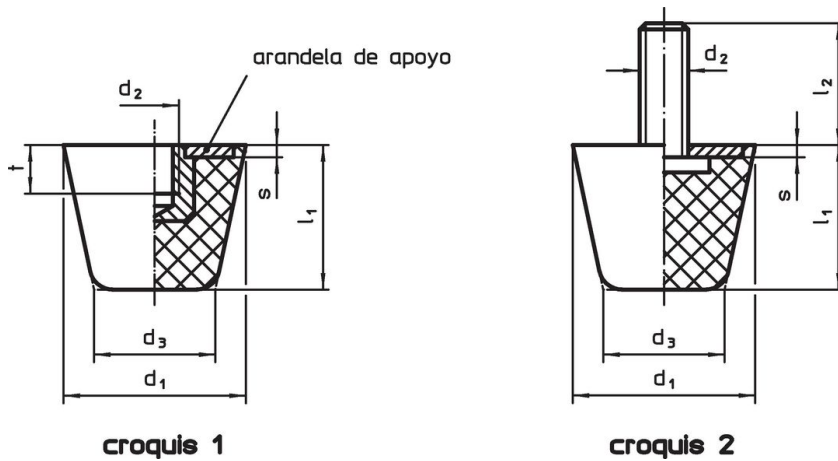

Información para el pedido

| Dimensiones | | | | | | Índice de elasticidad R ~ [N/mm] | Capacidad de carga máx. [N] | Elasticidad ~ [mm] | Temperatura | | Referencia | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--|--------------------------------|--------------------------|-------------|------|------------|------------|
| d ₁ | d ₂ | l ₂ | d ₃ | l ₁ | s | | | | mín. | máx. | | [°C] |
| con rosca macho – croquis 2, Acero | | | | | | | | | | | | |
| 19 | M5 | 20 | 12 | 16 | 2 | 28 | 110 | 4 | -30 | 80 | 8,7 | 25150.0821 |

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.